



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" UNIVERSIDAD NACIONAL

INFORME N° 020-2022-UNDAR-HCO-UASI.

Α

Nataly Briggete Ingunza Lastra.

Dirección de Bienestar Universitario

DE

Raúl Melgarelo Blas.

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos

**ASUNTO** 

Informe de mantenimiento correctivo de instrumentos de música.

Huánuco, 30 de mayo del 2022.

Es grato dirigirme a su despacho para saludarla cordialmente y a la vez informar los mantenimientos correctivos de instrumentos de música realizadas desde el periodo de enero 2022 hasta mayo 2022, las cuales tienen sustento mediante el formato de mantenimiento y se detalla en cuadro N°01.

FECHA	CODIGO	INSTRUMENTO
6/01/2022	392205190004	TROMBON
3/01/2022	392229280002	CONGA
3/01/2022	392229280001	CONGA
3/02/2022	952254910001	ACORDEON
7/02/2022	392294900002	VIOLIN
14/02/2022	392294900001	VIOLIN
16/02/2022	392294900017	VIOLIN
21/02/2022	392287990002	TUBA
22/02/2022	392287990004	TUBA
22/02/2022	392287990005	TUBA
25/03/2022	392292590001	VIOLA
17/03/2022	39??9?59000?	VIOLA
15/03/2022	392292590007	VIOLA
7/03/2022	392285690002	TROMPETA
7/03/2022	397785690001	TROMPETA
3/03/2022	392285690004	TROMPETA
3/03/2022	392285690003	TROMPETA
2/03/2022	392285690005	TROMPETA
4/04/2022	392281300001	CLAVINOVA
4/04/2022	392281300002	CLAVINOVA
4/05/2022	392271370002	5AXO
16/05/2022	392297200008	VIOLONCELLO
17/05/2022	392297200001	VIOLONCELLO
17/05/2022	392297200009	VIOLONCELLO

ing. Plaui (. Especialista de Audi

Campus Institucional Jr. General Prado №634 Huánuco – Perú Tel.: (+51)062-503522



"DANIEL ALOMÍA ROBLES"

MAY0 2022



# 1. Objetivo.

Real zar mantenimientos correctivos de los instrumentos de música en la Undar de esa forma garantizar la continuidad de las clases y ensayos en las autas teóricas y de ensamble, con instrumentos de música en buenas condiciones

TEM	FECHA	OBIGO	INSTRUMENTO	FALLA	CONCLUSIÓN	RECOMENDACIÓN
Н	6/01/2022	392205190004	TROMBON	Endurecimiento de pistones, tudel y bomba	Se realizo el mantenimiento del instrumento trombón	Realizar mantenimiento de forma periódica
2	5/01/2022	392229280002	CONGA	Parche de conga se encuentra manchada y despostillada	Se realizo la limpieza de los parches y reparación	El uso realizarlo con manos limpias.
cc .	5/01/2022	392229280001	CONGA	Parche de conga se encuentra manchada y despostillada	Se realizo la limpieza de los parches y reparación	El uso realizarlo con manos limpias.
4	3/02/2022	952254910001	ACORDEON	Revestimiento interior del estuche de acordeón	Se realizó la reparación del estuche de acordeón	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica
5	7/02/2022	392254900002	VIOLIN	Accesorios Faltantes e inoperativo	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.
9	14,'02/2022	392254900001	VIOLIN	Accesorios Faltantes e inoperativo	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.
7	16,02/2022	16/02/2022 392254900017	VIOLIN	Accesorios Faltantes e inoperativo	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.
∞	21,'02/2022	21,02/2022 392287990002	TUBA	Rigidez de los pistones	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste
6	22/02/2022	392287990004	TUBA	Rigidez de los pistones	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste

Campus Institucional Jr. General Prado №634 Huár Jco – Perú Tel.: (+51)062-503522









Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste	Se recomienda reemplazar los pulsadores por desgaste	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.	revisión del sistema eléctrico
Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se realizó exitosamente el mantenimiento
R gidez de los pistones	Accesorios Faltantes e inoperativo	Accesorios Faltantes e inoperativo	No cuenta con arso y sin afinación	Rigidez de los pistones	Rigidez de los pistones	Rigidez de los pistones	Rigidez de los pistones	Rigidez de los pistones	Modificación de la posición de aguja	Presenta adherencia en las teclas
TUBA	VIOLA	VIOLA	VIOLA	TROMPETA	TROMPETA	TROMPETA	TROMPETA	TROMPETA	VIOLONCELLO	CLAVINOVA
392287990005	392292590001	392292590002	392292590007	392285690002	392285690001	392285690004	392285690003	392285690005	392297200011	392281300001
22/02/2022	25/03/2022	17'03/2022	15/03/2022	7/03/2022	7/03/2022	3/03/2022	3/03/2022	2/03/2022	17'04/2022	4/04/2022
10	11	12	13	14	15	16	17	100	16	2C

Campus Institucional Jr. General Prado Nº634 Huár Joo – Perú Tel.: (+51)062-503522







revisión del sistema eléctrico	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.	Se recomienda realizar mantenimientos de forma periódica.
Se realizó exitosamente el mantenimiento	Se corrigió la falla original	Se corrigió la falla original	Se corrigió la falla original	Se corrigió la falla original
Presenta adherencia en las teclas	Zapatillas de saxofón pegadas	Cambio de pica del instrumento	Cuerda de cordal, largo, genera ruido al momento de tocar cualquier cuerda.	Cuerda de cordal. largo, genera ruido al momento de tocar cualquier cuerda.
CLAVINOVA	SAXO	VIOLONCELLO	VIOLONCELLO	VIOLONCEL_O
392281300002	392271370002	16,05/2022 392257200008	17,05/2022 392257200001	17,'05/2022 392257200009
4/04/2022	4/05/2022	16,05/2022		
21	22	23	24	25







#### 2. Conclusiones.

Se cumplió en realizar los mantenimientos correctivos de instrumentos de música en la Undar.

#### 3. Recomendación.

• Se recomienda continuar con los mantenimientos.

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y consideración.

Atentamente,







# FORMATO DE MANTENIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:


Permanente


1. DATOS GENERALES:						
1.1 Nombre del instrumento de música.		TROMBON				
1.2 Código del instrumento de música.		392205190004				
1.3 Lugar de servicio.		Sala de instrumentos	/			
1.4 Mantenimiento correctivo:	Х	1.5 Mantenimiento preventivo:				
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpleza rutinaria:				
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	1:30 hora	1.9 Fecha del Mantenimiento:	6/01/2022			
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez				
2. DIAGNOSTICO INICIAL:						

2.1 Descripción de la falla.

Se seca el aceite en el tudel y la bomba por lo tanto se empieza a endurecer los pistones.

2.2 Imágenes de la falla.

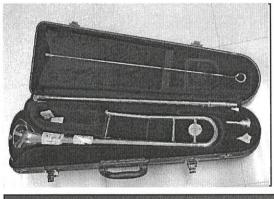

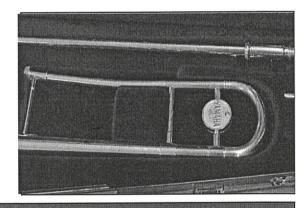

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

Tornillo multiangulo -Desarmador estrella

3.2 Materiales y insumos:

-Paños de algodón

-Aceite La tomba AG para lubricar el tudel

-Spray VINCENT BACH para desinfectar las boquillas.

Alcohol isopropilico para desinfectar el cuerpo del instrumento.

3 3 Repuestos:

no se usaron repuestos







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


Se desmonta el tudel y la bomba luego se limpia con un paño de algodón quitando el aceite viejo para luego volver a impregnar aceite nuevo el tudel.


Finalmente se desinfecta toda la estructura con el alcohol isopropílico y la boquilla con el spray VINCENT BACH

#### 4.2 Imágenes de sustento:

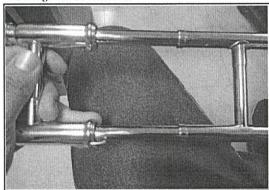

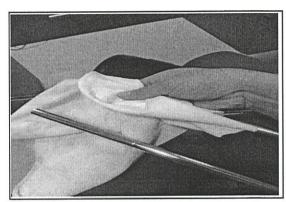

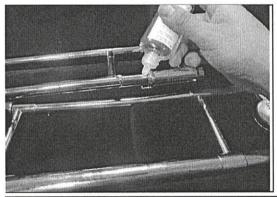

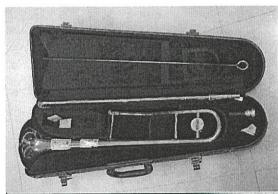

#### 5. OBSERVACIONES:

#### **NINGUNA**

#### 6. CONCLUSIONES:

Se llego a relizarla limpieza del instrumento.

#### 7. RECOMENDACIONES:

Limpiar mensualmente para evitar que se seque el acelte y se enduresca el tudel.







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente


1. DATOS GENERALES:				
1.1 Nombre del instrumento de música.		CONGA		
1.2 Código del instrumento de música.		392229280001		
1.3 Lugar de servicio.	Sala de instrumentos			
1.4 Mantenimiento correctivo:	X	1.5 Mantenimiento preventivo:		
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:		
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	2 hora	1.9 Fecha del Mantenimiento:	5/01/2022	
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez		
2. DIAGNOSTICO INICIAL:				
3 1 5				

2.1 Descripción de la falla.

El parche se encuentra sucio cubierto de suciedad el aro se encuetra despostillado

2.2 Imágenes de la falla.



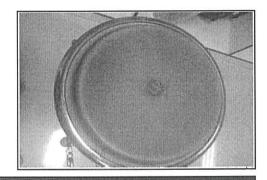

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

Paños de algodón

3.2 Materiales y insumos:

-Paños de algodón

-Pulidor de metal

-Jabon neutro

Agua destilada

-Un cepillo de serdas suaves o gastado

3.3 Repuestos:

no se usaron repuestos







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:

Se limpia el parche con jabón neutro húmedo luego se frota sin humedecer mucho el parche para no adelgazarlo ni desgastarlo durante el proceso, posteriormente se pule las partes metálicas tales como el aro y los tensores para sacar el óxido de los metales.

#### 4.2 Imágenes de sustento:



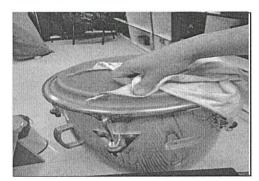

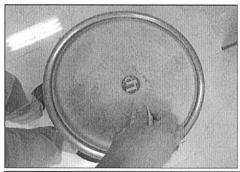



#### 5. OBSERVACIONES.

Cambio de parche ya que se encuentra desgastado

#### 6. CONCLUSIONES:

Se llego a relizarla limpieza del instrumento.

#### 7. RECOMENDACIONES:

Evitar el uso con las manos sucias.







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente

1. DATOS GENERALES:						
1.1 Nombre del instrumento de música.			CONGA			
1.2 Código del instrumento de música.			392229280002			
1.3 Lugar de servicio.			Sala de instrumentos			
1.4 Mantenimiento correctivo:	х		1.5 Mantenimiento preventivo:			
1.6 Mantenimiento predictivo:			1.7 Limpleza rutinaria:			
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	2	hora	1.9 Fecha del Mantenimiento:	5/01	1/2022	
1.10 Técnico:			Alvis Arturo Vasquez Fernandez			
2. DIAGNOSTICO INICIAL:						
2.1 Descripción de la falla.						
El parche se encuentra sucio cu	ubierto	o de suc	iedad el aro se encuetra despostillado			
2.2 Imágenes de la falla.						
RECURSOS NECESARIOS:  3.1 Equipos y herramientas:						
Paños de algodón						
3.2 Materiales y insumos:						
-Paños de algodón -Pulidor de metal -Jabon neutro -Agua destilada -Un cepillo de serdas suaves o gastado 3.3 Repuestos:						

no se usaron repuestos







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente

#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:

#### 4.1 Descripción de la solución:


Se limpia el parche con jabón neutro húmedo luego se frota sin humedecer mucho el parche para no adelgazarlo ni desgastarlo durante el proceso, posteriormente se pule las partes metálicas tales como el aro y los tensores para sacar el óxido de los metales.

#### 4.2 Imágenes de sustento:







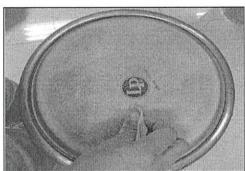

#### 5. OBSERVACIONES:

Cambio de parche ya que se encuentra desgastado

#### 6. CONCLUSIONES:

Se llego a relizarla limpieza del instrumento.

#### 7. RECOMENDACIONES:

Evitar el uso con las manos sucias.









UBICACIÓN: RESPONSABLE: Universidad Nacional Daniel Alomía Robles. Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA: FECHA:	Permanente		
1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		ACORDEON	
1.2 Código del instrumento de música.		952254910001	
1.3 Lugar de servicio.		SALA DE INSTRUMENTOS	
1.4 Mantenimiento correctivo:	Х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	4:00 hora	1.9 Fecha del Mantenimiento:	3/02/2022
1.10 Técnico		ALVIS ARTURO VASQUEZ FERNAN	DEZ
2. DIAGNOSTICO INICIAL:		第四周[20] 在1824年6月8日 第二条 [4]	
2.1 Descripción de la falla.			
El revestimiento interior del estuche correspond la	liente al instrumento (a protección requerida a		or consecuente no brindara
2.2 Imágenes de la falla.			
	1/1		

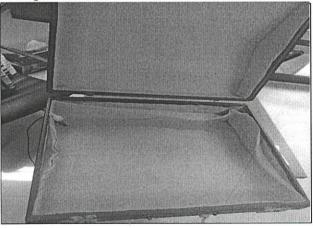

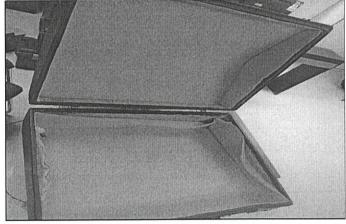

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Espátula pequeña.

3.2 Materiales y insumos:

-Adhesivo instantáneo.

3.3 Repuestos:

Ninguno.






#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


Se limpio el pegamento antiguo con una espátula, a su vez se fue despegando las partes que no estaba adheridas correctamente para posteriormente aplicar el adhesivo en ambas caras, como parte final se aplica presión en ambas caras para que el pegamento se adhiera correctamente.

#### 4.2 Imágenes de sustento:



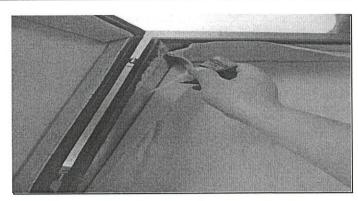

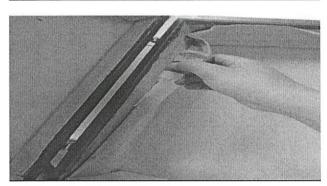

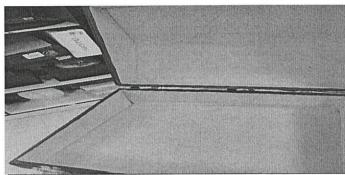

#### 5. OBSERVACIONES:

Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

La reparación del interior del estuche se realizó exitosamente

#### 7. RECOMENDACIONES:

Se recomienda cambiar el estuche, presenta deterioro en casi toda la estructura exterior y no cuenta con cerrojo que garantico la seguridad del instrumento







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente

FECHA

1. DATOS GENERALES:	<b>EASILY SELECTION</b>		
1.1 Nombre del instrumento de música.		VIOLIN	
1.2 Código del instrumento de música.		392294900001	5)
1.3 Lugar de servicio.		SALA DE INSTRUMENTOS	
1.4 Mantenimiento correctivo:	х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpleza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	8:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	14/02/2022
1 10 Técnico		ALVIS ARTURO VASQUEZ FERNAND	DEZ

#### 2. DIAGNOSTICO INICIAL:


2.1 Descripción de la falla.

-Contaba con el cordal dañado y su correa habia sido remplazado por un alambre de cobre que dañaba la tapa.

- -Faltaba asentado de puente.
- -La mentonera no contaba con corcho, para asentarse al instrumento.
- -No contaba con micro afinadores.
- -No contaba con arco.

Perdió su afinación.

2.2 Imágenes de la falla.

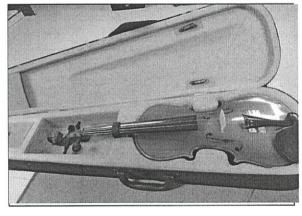



#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

Cuchilla, Cuero, Piedra de afilar, Lapiz, Afinador electronico, Lima, Tornillo de flexible, Paños de algodón.

3.2 Materiales y insumos:



Ing. Raul F. Melgarejo Blas ESPECIALISTA DE AUDITORIO YSALA DE INSTRUMENTO




#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


Se remueve la mentonera, para después limpiar la estructura. Para colocar la nueva mentonera, se adecua el corcho en las partes que tendrá contacto con la tapa del violín, siguiendo con el proceso se coloca los micro afinadores en el cordal para posteriormente tensionar las cuerdas, de ese modo nos sirve de guía para realizar el asentado del puente; situando una lija rectangular en medio de las efes se asienta encima de la lija el puente para realizar un desgaste que valla acorde a la curvatura de la tapa, una vez realizado el desgaste, se pinta con cuidado la tapa donde estaba ubicado el puente, luego se asienta el puente el cual quedara con marcas de lápiz donde necesite desgaste, posteriormente se realizara un minucioso desgaste con una cuchilla curva, una vez realizado el asentado, se perfila la altura del puente guiándose de las cuerdas. Finalmente, acabado con el perfilado, asentado y la instalación de todos los accesorios, se procede impregnar el arco con pes frotándolo en ella; de ese modo procedemos a la afinación del violín.

#### 4.2 Imágenes de sustento:



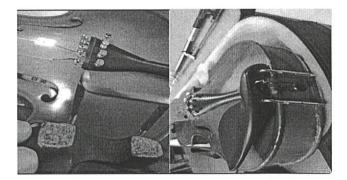

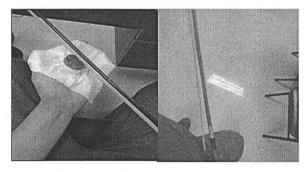

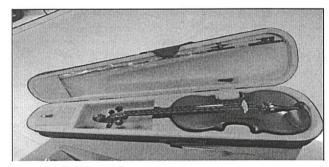

#### 5. OBSERVACIONES:

Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

El mantenimiento correctivo se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Adquirir un afinador que cuente con diapasón de 8 octavas.

Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado, por lo cual se recomienda afinar cada tres meces el instrumento.

Ing. Raul F. Melgarejo Blas ESPECIALISTA DE AUDORIOY SALA DE INSTRUMENTO

Especialista de Auditorio y sala de Instrumentos.





UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

FECHA:

Permanente

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		VIOLIN	
1.2 Código del instrumento de música.		392294900002	
1.3 Lugar de servicio.		SALA DE INSTRUMENTOS	
1.4 Mantenimiento correctivo:	X	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	40:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	7/02/2022

#### 2. DIAGNOSTICO INICIAL:

1.10 Técnico:

2.1 Descripción de la falla.

-No contaba con el cordal.

-Faltaba asentado de puente.

-Se habia adherido polvo en la tapa.


-La mentonera no contaba con corcho, para asentarse al instrumento.

-No contaba con micro afinadores.

-No contaba con arco.

-Perdió su afinación.

2.2 Imágenes de la falla.

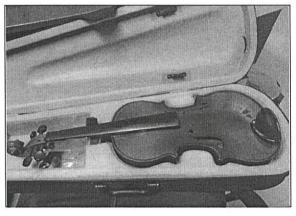



ALVIS ARTURO VASQUEZ FERNANDEZ

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Cuchilla.-Cuero.-Piedra de afilar.-Lapiz.-Afinador electronico -Lima .-Tornillo de flexible. -Paños de algodón.

3.2 Materiales y insumos:

-Lija de grano N°150.-Pegamento organico.-Resina para arco (pes).-Aceite de oliva.-Trementina.-Corcho.







#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


Se remueve la mentonera, para después limpiar la estructura. Para colocar la nueva mentonera, se adecua el corcho en las partes que tendrá contacto con la tapa del violín, siguiendo con el proceso se coloca los micro afinadores en el cordal para posteriormente tensionar las cuerdas, de ese modo nos sirve de guía para realizar el asentado del puente; situando una lija rectangular en medio de las efes se asienta encima de la lija el puente para realizar un desgaste que valla acorde a la curvatura de la tapa, una vez realizado el desgaste, se pinta con cuidado la tapa donde estaba ubicado el puente, luego se asienta el puente el cual quedara con marcas de lápiz donde necesite desgaste, posteriormente se realizara un minucioso desgaste con una cuchilla curva, una vez realizado el asentado, se perfila la altura del puente guiándose de las cuerdas. Finalmente, acabado con el perfilado, asentado y la instalación de todos los accesorios, se procede impregnar el arco con pes frotándolo en ella; de ese modo procedemos a la afinación del violín.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

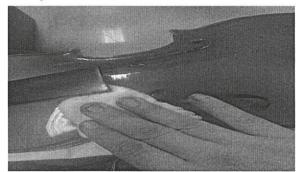

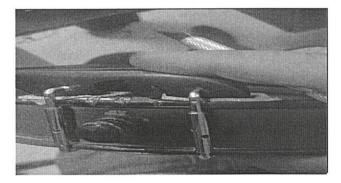

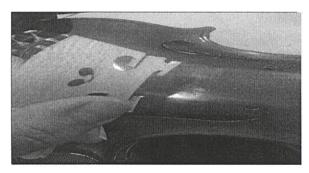

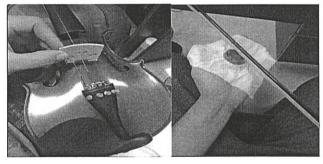

#### 5. OBSERVACIONES:

Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

El mantenimiento correctivo se realizó exitosamente

#### 7. RECOMENDACIONES:

- -Adquirir un afinador que cuente con diapasón de 8 octavas.
- -Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado, por lo cual se recomienda afinar cada tres meces el instrumento.







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente

FECHA:

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		VIOLIN	
1.2 Código del instrumento de música.		392294900004	
1.3 Lugar de servicio.		SALA DE INSTRUMENTOS	
1.4 Mantenimiento correctivo:	х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	4:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	18/02/2022
1.10 Técnico:		ALVIS ARTURO VASQUEZ FERNAND	EZ
2. DIAGNOSTICO INICIAL:	8 5 1 1 3 3 3 3 3		

2.1 Descripción de la falla.

-No contaba con arco. -Perdió su afinación.

2.2 Imágenes de la falla.





#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas

-Afinador electronico.-Paños de algodón.





#### 3.2 Materiales y insumos:

-Resina para arco (pes).-Aceite de oliva-Trementina-Corcho.

#### 3.3 Repuestos:


-Arco.


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución.


- Se desmonta los accesorios tales como las cuerdas el cordal y la mentonera.
- -Se realizo la limpieza aplicando aceite de olivo y trementina; el propósito del aceite es evitar que la resina se pegue en el instrumento evitando que pierda su sonido original y facilitando el retiro de la pegajosa resina.
- -Se vuelve a tensar las cuerdas.
- -Se frota el arco para poder impregnarlo de resina
- -Finalmente se procede a afinar del violín.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

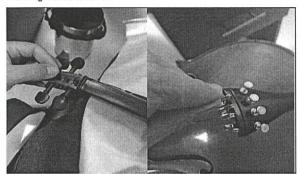

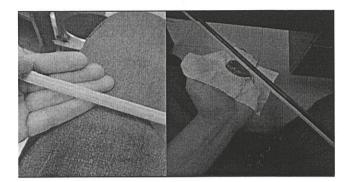

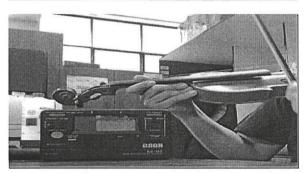

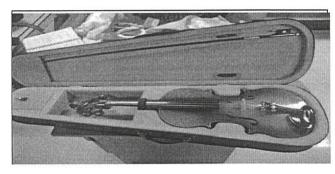

#### 5. OBSERVACIONES:

-Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

La limpieza y la afinación del violin se realizó exitosamente

#### 7. RECOMENDACIONES:

- -Adquirir un afinador que cuente con diapasón de 8 octavas.
- -Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado, por lo cual se recomienda afinar cada tres meces el instrumento.







Permanente

UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

FECHA:

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		TUBA	
1.2 Código del instrumento de música.		392287990002	
1.3 Lugar de servicio.		SALA DE INSTRUMENTOS	
1.4 Mantenimiento correctivo:	X	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	2:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	21/02/2022
1.10 Técnico:		ALVIS ARTURO VASQUEZ FERNAND	EZ
2. DIAGNOSTICO INICIAL:			
2.1 Descripción de la falla.			
-Rigidez de los pistones.			

2.2 Imágenes de la falla.





#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Cepillo de cerdas de nailon. Paños do algodón.





#### 3.2 Materiales y insumos:

-Aceite para pistones.

3.3 Repuestos:


Ninguno


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:

#### 4.1 Descripción de la solución:

-Se desmonta los pistones extrayendo los pulsadores, posteriormente se realiza la limpieza de todo el cuerpo con un paño para quitar todo rastro de grasa y oxido, se procede a tallar con un cepillo los orificios quitando el óxido, finalmente se lubrica el pulsador, introduciéndolo en el pistón sin ejercer presión; se deja caer suavemente ubicando la ranura con la cejilla que sobre sale del pulsador de ese modo se introduce totalmente el pulsador, enroscando con la tapa sin ejercer presión.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

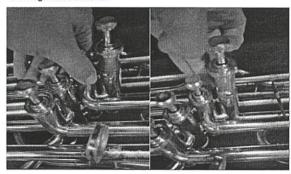

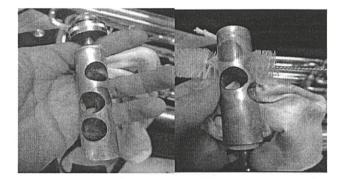





#### 5. OBSERVACIONES:

-La tapa del tercer pistón no cierra, debido a desgaste en la rosca. -La cejilla se atora en el pistón y se desvía de la guía ranurada que tiene el pistón.

#### 6. CONCLUSIONES:

La limpieza de la tuba se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

Reemplazar los pulsadores por desgaste

Ing. Raul F. McIgarejo Blas
ESPECIALISTA DE AUDITORIO // SALA DE INSTRUMENTO





UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Permanente

ГЕСНА:


1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		TUBA	
1.2 Código del instrumento de música.		392287990004	
1.3 Lugar de servicio.		SALA DE INSTRUMENTOS	
1.4 Mantenimiento correctivo:	X	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	2:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	22/02/2022
1.10 Técnico:		ALVIS ARTURO VASQUEZ FERNANDE	Z


#### 2. DIAGNOSTICO INICIAL:

2.1 Descripción de la falla.

-Rigidez de los pistones.

2.2 Imágenes de la falla.

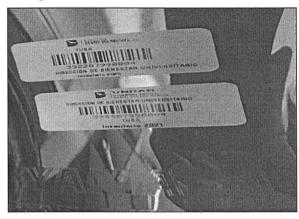

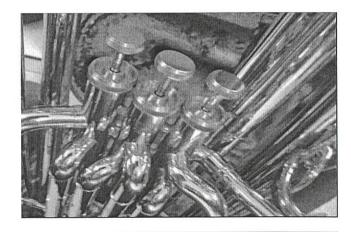

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Cepillo de cerdas de nailon -Paños de algodón





#### 3.2 Materiales y insumos:

-Aceite para pistones.

3.3 Repuestos:

-Ninguno

#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:

-Se desmonta los pistones extrayendo los pulsadores, posteriormente se realiza la limpieza de todo el cuerpo con un paño para quitar todo rastro de grasa y oxido, se procede a tallar con un cepillo los orificios quitando el óxido, finalmente se lubrica el pulsador, introduciéndolo en el pistón sin ejercer presión; se deja caer suavemente ubicando la ranura con la cejilla que sobre sale del pulsador de ese modo se introduce totalmente el pulsador, enroscando con la tapa sin ejercer presión.

#### 4.2 Imágenes de sustento:





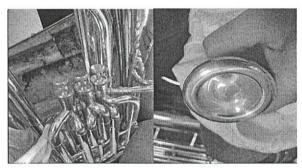



#### 5. OBSERVACIONES:

-Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

La limpieza de la tuba se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Ninguna.







Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.			
Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos			
Permanente			
ACRES CONTRACTOR AND LACE			
	TUBA		
	392287990005		
	SALA DE INSTRUMENTOS	5	
Х	1.5 Mantenimiento preventivo:		
	1.7 Limpieza rutinaria:		
2:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	22/02/2022	
	ALVIS ARTURO VASQUEZ FERN	ANDEZ	
<b>"别"我说话这</b>			
******			
	Especialista de Aud Permanente	Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos  Permanente  TUBA  392287990005  SALA DE INSTRUMENTOS  X 1.5 Mantenimiento preventivo:  1.7 Limpleza rutinaria:	



3.1 Equipos y herramientas:

-Cepillo de cerdas de nailon. -Paños de algodón.

3.2 Materiales y insumos.
-Acelte para pistones.

3.3 Repuestos:





#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:

-Se desmonta los pistones extrayendo los pulsadores, posteriormente se realiza la limpieza de todo el cuerpo con un paño para quitar todo rastro de grasa y oxido, se procede a tallar con un cepillo los orificios quitando el óxido, finalmente se lubrica el pulsador, introduciéndolo en el pistón sin ejercer presión; se deja caer suavemente ubicando la ranura con la cejilla que sobre sale del pulsador de ese modo se introduce totalmente el pulsador, enroscando con la tapa sin ejercer presión.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

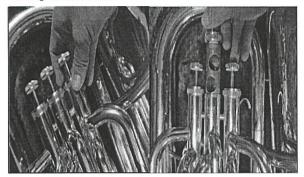

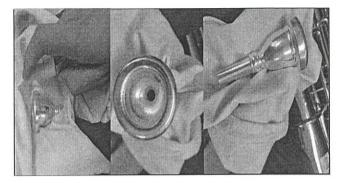

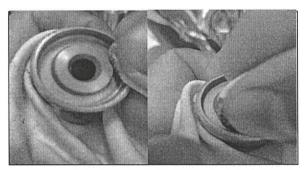



#### 5. OBSERVACIONES:

-Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

La limpieza de la tuba se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Ninguna.







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA: 25/03/2022

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		Viola	
1.2 Código del instrumento de música.	,	392292590001	
1.3 Lugar de servicio.		Sala de Instrumentos	
1.4 Mantenimiento correctivo:	Х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1 7 Limpieza rutinaria	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	40:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	25/03/2022
1.10 Técnico.		Alvis Arturo Vasquez Fernandez	,

#### 2. DIAGNOSTICO INICIAL:

#### 2.1 Descripción de la falla.

-No contaba con el cordal.

-Faltaba asentado de puente.

-Se habia adherido polvo en la tapa.

-La mentonera no contaba con corcho, para asentarse al instrumento.

No contaba con micro afinadores.


-No contaba con arco.

-Perdió su afinación.

-La mentonera dañaba la tapa.

#### 2.2 Imágenes de la falla.



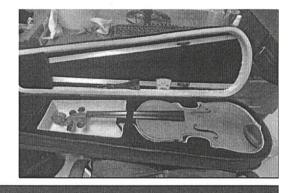

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

#### 3.1 Equipos y herramlentas:

-Cuchilla. -Cuero. -Piedra de afilar.

-Lapiz.

-Afinador electronico.

-Lima .

-Tornillo de flexible.

#### 3.2 Materiales y insumos:

Lija de grano N°150 . -Pegamento organico. -Resina para arco (pes). -Aceite de oliva.

-Trementina.

-Corcho.

-Paños de algodón.

#### 3.3 Repuestos:

-Cordal. -Mentonera. -Puente.

-Microafinadores

-Arco.







Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

**RESPONSABLE:** Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.


FRECUENCIA: Mensual FECHA: 25/03/2022


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:

Se remueve la mentonera, para después limpiar la estructura. Para colocar la nueva mentonera, se adecua el corcho en las partes que tendrá contacto con la tapa de la viola; tales como, (el puente, el cordal y la mentonera) siguiendo con el proceso se coloca los micro afinadores en el cordal para posteriormente tensionar las cuerdas, de ese modo nos sirve de guía para realizar el asentado del puente; situando una lija rectangular en medio de las efes se asienta encima de la lija el puente para realizar un desgaste que valla acorde a la curvatura de la tapa, una vez realizado el desgaste, se pinta con cuidado la tapa donde estaba ubicado el puente, luego se asienta el puente el cual quedara con marcas de lápiz donde necesite desgaste, posteriormente se realizara un minucioso desgaste con una cuchilla curva, una vez realizado el asentado, se perfila la altura del puente guiándose de las cuerdas. Finalmente, acabado con el perfilado, asentado y la instalación de todos los accesorios, se procede impregnar el arco con pes frotándolo en ella; de ese modo procedemos a la afinación de la viola.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

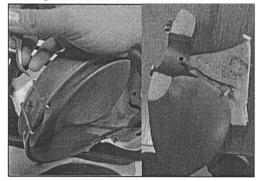

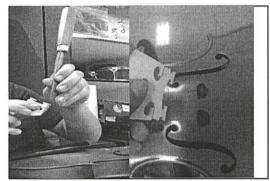

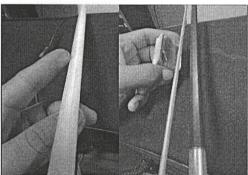



#### 5. OBSERVACIONES:

-Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado.

#### 6. CONCLUSIONES:

-El mantenimiento correctivo se realizó exitosamente

#### 7. RECOMENDACIONES.

Adquirir un afinador que cuente con diapasón de 8 octavas. -Se recomienda afinar cada tres meces el instrumento.







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:

17/03/2022

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		Viola	
1.2 Código del instrumento de música.		392292590002	
1.3 Lugar de servicio.		Sala de Instrumentos	1,0,000
1.4 Mantenimiento correctivo:	Х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	40:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	17/03/2022
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez	
2. DIAGNOSTICO INICIAL:			
2.1 Descripción de la falla.			
-El cordal dañaba la tapa. -Faltaba asentado de puente. -Se habia adherido polvo en la tapa. -La mentonera no contaba con corcho, para asentarse :	al instrumento.	-No contaba con micro afinadoresNo contaba con arcoPerdió su afinaciónla mentonera dañaba la tapa	

#### 2.2 Imágenes de la falla.





#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

#### 3.1 Equipos y herramlentas:

-Cuchilla.
-Cuero.
-Piedra de afilar.
-Lapiz.
-Afinador electronico.
-Lima .
-Tornillo de flexible.

#### 3.2 Materiales y insumos:

Lija de grano N°150 . - Frementina
Pegamento organico. - Corcho.
- Resina para arco (pes) - Paños de algodón.

#### 3.3 Repuestos:

-Cordal.

Mentonera.
-Puente.
-Microafinadores.
-Arco







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:

17/03/2022

#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:

Se remueve la mentonera, para después limpiar la estructura. Para colocar la nueva mentonera, se adecua el corcho en las partes que tendrá contacto con la tapa de la viola; tales como, (el puente, el cordal y la mentonera) siguiendo con el proceso se coloca los micro afinadores en el cordal para posteriormente tensionar las cuerdas, de ese modo nos sirve de guía para realizar el asentado del puente; situando una lija rectangular en medio de las efes se asienta encima de la lija el puente para realizar un desgaste que valla acorde a la curvatura de la tapa, una vez realizado el desgaste, se pinta con cuidado la tapa donde estaba ubicado el puente, luego se asienta el puente el cual quedara con marcas de lápiz donde necesite desgaste, posteriormente se realizara un minucioso desgaste con una cuchilla curva, una vez realizado el asentado, se perfila la altura del puente guiándose de las cuerdas. Finalmente, acabado con el perfilado, asentado y la instalación de todos los accesorios, se procede impregnar el arco con pes frotándolo en ella; de ese modo procedernos a la afinación de la viola.

#### 4.2 Imágenes de sustento:





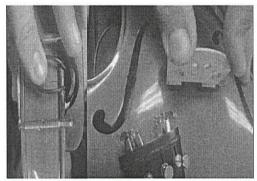



#### 5. OBSERVACIONES:

-Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado.

#### 6. CONCLUSIONES:

-El mantenimiento correctivo se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado.



Ing. Raulf. Melsjarejo Blas ESPECIALISES DE ALBIJIATRI QUE SAUCHTONIO PROPRIO de Instrumentos.





UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA: FECHA:

Mensual 15/03/2022

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		Viola	
1.2 Código del instrumento de música.		392292590007	
1.3 Lugar de servicio.		Sala de Instrumentos	
1.4 Mantenimiento correctivo:	X	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	5:00 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	15/03/2022
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez	
2. DIAGNOSTICO INICIAL:			


2.1 Descripción de la falla.

-No contaba con arco.

-Perdió su afinación.

2.2 Imágenes de la falla.



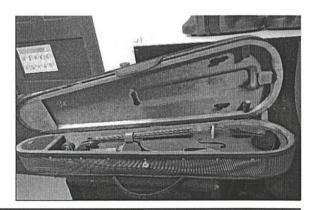

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Afinador electronico.

-Paños de algodón.

3.2 Materiales y insumos:

Resina para arco (pes)

-Aceite de oliva.

-Trementina.

3.3 Repuestos:

-Arco.







**UBICACIÓN:** 

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:


15/03/2022


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:

#### 4.1 Descripción de la solución:

Se remueve los accesorios para después limpiar la estructura con una mescla de aceite y trementina, luego se vuelvo a instalar de todos los accesorios, se procede impregnar el arco con pes frotándolo en ella; de ese modo procedemos a la afinación de la viola.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

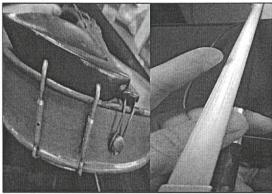

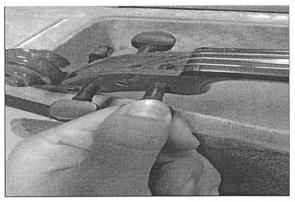





#### 5. OBSERVACIONES:

-Los instrumentos de cuerdas suelen desafinarse por la tención ala que son sometidos y por el movimiento del traslado.

#### 6. CONCLUSIONES:

El mantenimiento correctivo se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Adquirir un afinador que cuente con diapasón de 8 octavas.

-Se recomienda afinar cada tres meces el instrumento.

INC. Raul F. Melgarejo Blas

Especialista de Auditorio y sala de Instrumentos.

Técnico de Arcitorio y sala de Instrumentos.



**UBICACIÓN:** 

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual


FECHA:

7/03/2022

recha:	7/05/2022
1. DATOS GENERALES:	
1.1 Nombre del instrumento de música	Trompeta
1.2 Código del instrumento de música.	392285690002
1.3 Lugar de servicio.	Sala de Instrumentos
1.4 Mantenimiento correctivo:	X 1.5 Mantenimiento preventivo:
1.6 Mantenimiento predictivo:	1.7 Limpieza rutinaria:
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	0:30 horas 1.9 Fecha del Mantenimiento: 7/03/2022
1.10 Técnico:	Alvis Arturo Vasquez Fernandez
2. DIAGNOSTICO INICIAL:	
2.1 Descripción de la falla.	
-La trompeta se encuentra resbalosa cocacionar que el instrumento se caiga	espues de la lubricacion de los pistones y las bombas. El cual puede casionando daños en la estructura.

2.2 Imágenes de la falla.



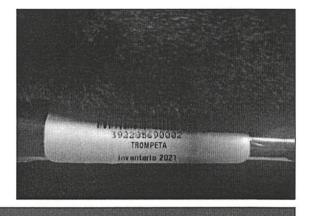

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-No se uso.

3.2 Materiales y insumos:

Alcohol isopropílico.

-Limpiador de boquillas.

-Paños de algodón.

3.3 Repuestos:

-Ninguno







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

**RESPONSABLE:** 

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:

7/03/2022

#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:

#### 4.1 Descripción de la solución:


-Se realiza la limpieza desinfectando la boquilla con el limpiador de boquillas Vincent Bach y se limpia el cuerpo con alcohol isopropílico para eliminar la grasa residual dejada durante el mantenimiento de los pistones y bombas.

#### 4.2 Imágenes de sustento:







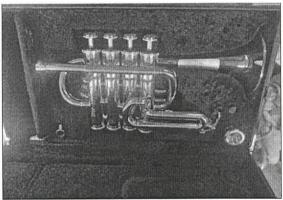

#### 5. OBSERVACIONES:

-Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

-Se realizo la limpieza de la trompeta exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

Ninguna.

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL A UMIA ROBLES

Especialista de Auditorio y sala de Instrumentos.

INSTRUMENTO SPALADE MINISTRUMENTO SPALADE MINISTRUMENTO SPALADE MINISTRUMENTO SPALADE MINISTRUMENTO SPALADE MINISTRUMENTOS.



**UBICACIÓN:** 

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:

4/03/2022

TECHA:	1703/2022		
1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de músic	ca.	Trompeta	
1.2 Código del instrumento de música	а.	392285690001	
1.3 Lugar de servicio.		Sala de Instrumentos	
1.4 Mantenimiento correctivo:	Х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1 6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	1:30 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	4/03/2022
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez	
2. DIAGNOSTICO INICIAL:			
2.1 Descripción de la falla.		,	
-El instrumento presenta rigidez de lo	os pistones, es ocasionado	por el tiempo y la temperatura del am	blente, el cual

-Si se deja mucho tiempo sin limpiar el aceite viejo, los pistones se pegaran dificultando su mantenimiento.

2.2 Imágenes de la falla.



genera que se seque el aceite con el que se lubrica.



#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Cepillo de cerdas de nailon.

3.2 Materiales y insumos:

-Aceite para pistones.

-Paños de algodón.

3.3 Repuestos:

-Ninguno







Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

**RESPONSABLE:** Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.


FRECUENCIA: Mensual FECHA: 4/03/2022


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


-Se desmonta los pistones extrayendo los pulsadores, se procede a tallar con un cepillo los orificios quitando el óxido, finalmente se lubrica el pulsador, introduciéndolo en el pistón sin ejercer presión; se deja caer suavemente ubicando la ranura con la cejilla que sobre sale del pulsador de ese modo se introduce totalmente el pulsador, enroscando con la tapa sin ejercer presión.

#### 4.2 Imágenes de sustento.

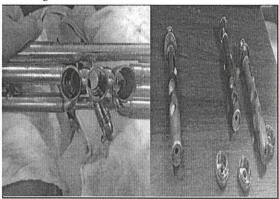

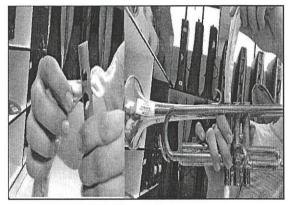

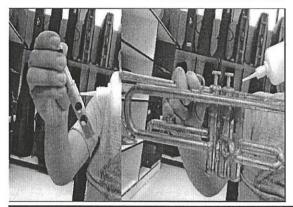

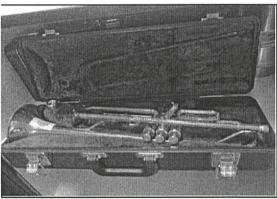

#### 5. OBSERVACIONES:

-Presenta desgaste en toda la estructura y en los pulsadores.

#### 6. CONCLUSIONES:

Lubricación de pistones se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

Cambiar los pulsadores.







**UBICACIÓN:** 

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

**RESPONSABLE:** 

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA: FECHA:	Mensual 3/03/2022		
1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música		Trompeta	
1.2 Código del instrumento de música.		392285690004	
1.3 Lugar de servicio.		Sala de Instrumentos	
1.4 Mantenimiento correctivo:	X	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1.6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	1:30 h	oras 1.9 Fecha del Mantenimiento:	3/03/2022
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez	
2. DIAGNOSTICO INICIAL:			
2.1 Descripción de la falla.			
genera que se seque el aceite con el qu	se lubrica.	onado por el tiempo y la temperatura del am istones se pegaran dificultando su mantenim	
2.2 Imágenes de la falla.			
		J. C. PALAL	

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

-Cepillo de cerdas de nailon.

3.2 Materiales y insumos:

Aceite para pistones. -Paños de algodón.

3.3 Repuestos:

-Ninguno

Ing. Raul . Melgarejo Blas Especialista de Mudiónio y sala de mostrumento UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALONIA ROBLES





Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

**RESPONSABLE:** Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA: Mensual FECHA: 3/03/2022


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


-Se desmonta los pistones extrayendo los pulsadores y las bombas, se procede a tallar con un cepillo los orificios quitando el óxido, finalmente se lubrica el pulsador, introduciéndolo en el pistón sin ejercer presión; se deja caer suavemente ubicando la ranura con la cejilla que sobre sale del pulsador de ese modo se introduce totalmente el pulsador, enroscando con la tapa sin ejercer presión.

#### 4.2 Imágenes de sustento:



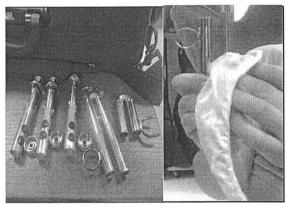

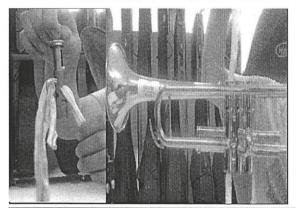

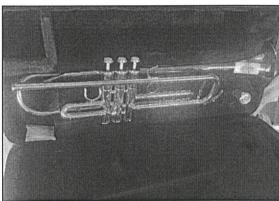

#### 5. OBSERVACIONES:

-Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

-Lubricacion de pistones y despegado de las bomas se realizó exitosamente

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Ninguna







UBICACIÓN:

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:

2/03/2022

1. DATOS GENERALES:			
1.1 Nombre del instrumento de música.		Trompeta	
1.2 Código del instrumento de música.		392285690003	
1.3 Lugar de servicio.		Sala de Instrumentos	
1.4 Mantenimiento correctivo:	Х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
1 6 Mantenimiento predictivo:		1.7 Limpieza rutinaria:	
1.8 Duración del mantenimiento (hr):	1:30 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	2/03/2022
1.10 Técnico:		Alvis Arturo Vasquez Fernandez	

#### 2. DIAGNOSTICO INICIAL:

2.1 Descripción de la falla.

-El instrumento presenta rigidez de los pistones, es ocasionado por el tiempo y la temperatura del ambiente, el cual genera que se seque el aceite con el que se lubrica.

-Si se deja mucho tiempo sin limpiar el aceite viejo, los pistones se pegaran dificultando su mantenimiento.

2.2 Imágenes de la falla.





#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

Cepillo de cerdas de nation.

3.2 Materiales y insumos:

Aceite para pistones.
-Paños de algodón.

\_\_\_\_\_

3.3 Repuestos:

-Ninguno

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMA ROBLES

ing. Raul F. Melgarejo Blas ESPECIALISTA DE AUDITÓRIO Y SALA DE INSTRUMENTO





**UBICACIÓN:** 

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.

RESPONSABLE:

Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA:

Mensual

FECHA:


2/03/2022


#### 4. SOLUCION DE LA FALLA:


#### 4.1 Descripción de la solución:


-Se desmonta los pistones extrayendo los pulsadores y las bombas, se procede a tallar con un cepillo los orificios quitando el óxido, finalmente se lubrica el pulsador, introduciéndolo en el pistón sin ejercer presión; se deja caer suavemente ubicando la ranura con la cejilla que sobre sale del pulsador de ese modo se introduce totalmente el pulsador, enroscando con la tapa sin ejercer presión.

#### 4.2 Imágenes de sustento:

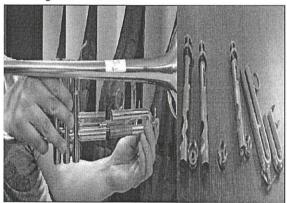

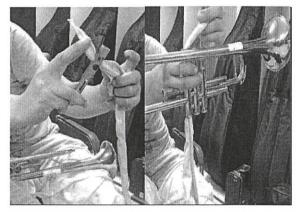

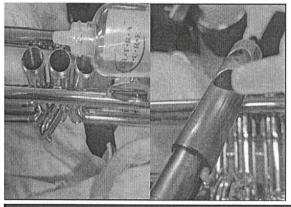

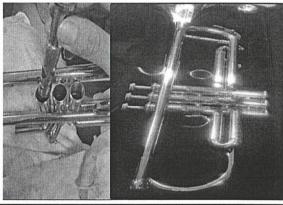

#### 5. OBSERVACIONES:

-Ninguna.

#### 6. CONCLUSIONES:

-Lubricacion de pistones y despegado de las bomas se realizó exitosamente.

#### 7. RECOMENDACIONES:

-Ninguna.

INIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALOMA ROBLES

ING. Raul F. Melgarejo Blas

ESFECIALISTADE AUTURNO Y ALADE INSTRUMENTO

Especialista de Auditorio y sala de Instrumentos.

WIDADOE AUDITORIO E AUDITORIO E AUDITORIO E AUDITORIO E AUGITUMENTO SE

de Auditorio y sala de Instrumentos.



UBICACIÓN:Universidad Nacional Daniel Alomía Robles.RESPONSABLE:Especialista de Auditorio y Sala de Instrumentos.

FRECUENCIA: Mensual FECHA: 2/03/2022

	Trompeta	
	392285690005	
	Sala de Instrumentos	
Х	1.5 Mantenimiento preventivo:	
	1.7 Limpleza rutinaria:	
1:30 horas	1.9 Fecha del Mantenimiento:	2/03/2022
	Alvis Arturo Vasquez Fernandez	
		392285690005  Sala de Instrumentos  X

#### 2. DIAGNOSTICO INICIAL:


2.1 Descripción de la falla.

-El instrumento presenta rigidez de los pistones, es ocasionado por el tiempo y la temperatura del ambiente, el cual genera que se seque el aceite con el que se lubrica.

-Si se deja mucho tiempo sin limpiar el aceite viejo, los pistones se pegaran dificultando su mantenimiento.

2.2 Imágenes de la falla.



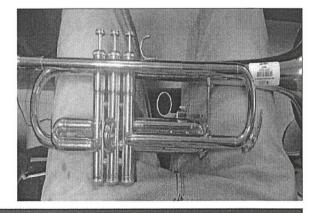

#### 3. RECURSOS NECESARIOS:

3.1 Equipos y herramientas:

Cepillo de cerdas de nailon.

3.2 Materiales y insumos:

-Aceite para pistones.

-Paños de algodón.

3.3 Repuestos:

Ninguno



